



## Abtretungserklärung zugunsten des Kfz-Sachverständigen

Vers. des Unfallgegners:	Muster
Versicherungsscheinnummer:	unbekannt
Schadennummer:	234-31-15163188
Versicherungsnehmer:	Kurt Muster
(Unfallgegner)	Langeweg 6
	64197 Musterstadt
Kennz. des Unfallgegners:	MU-MX 5555
Schadentag / Schadenort:	22.11.2015 Musterhausen
Name des Geschädigten:	Felix Lustlos
	Musterstrasse 56
	66322 Musterhausen
Gutachten-Nr.:	021130521B

Aus dem obigen Schadensfall stehen mir Schadenersatzansprüche gegen den Schädiger zu. Zur Beweissicherung sowie zur Feststellung meiner Schadenersatzansprüche habe ich mein Fahrzeug dem oben genannten Sachverständigenbüro zur Begutachtung der Unfallschäden übergeben und beauftrage das o.g. Sachverständigenbüro ein Gutachten zur Schadensfeststellung zu fertigen.

Ich trete hiermit meinen Schadenersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten in Höhe des Bruttoendbetrages der Rechnung des beauftragten Sachverständigenbüros unwiderruflich, erstrangig erfüllungshalber gegen den Fahrer, den Halter und den Versicherer des am Unfall beteiligten Fahrzeuges an das o.g. Sachverständigenbüro aus dem obigen Unfallereignis ab.

Sie haben das Recht binnen 14 Tagen diesen Vertrag ohne Angaben von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist an die o.g. Adresse senden.

Durch Ihre Unterschrift stimmen Sie zu und verlangen ausdrücklich, dass sofort mit der Gutachtenerstellung begonnen wird. Im Fall der Ausübung des Widerrufsrechts ist ein angemessener Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bereits zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistung im Vergleich zum Gesamtumfang der vertraglich vereinbarten Leistung entspricht. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Es ist mir bekannt, dass ich zur vollständigen Bezahlung der Gebühren verpflichtet bin, wenn die Versicherung infolge mangelnder Haftung keine oder nur teilweise Zahlung leistet.

23.11.2015

Datum



# SVB-BAUER

Kraftfahrzeug-Sachverständigen-Büro  
Frank Bauer

- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Rechn.-Nr.: 02112015

Gutachten-Nr.: 021130521B

SVB-Bauer • Soonwaldstrasse 19 • 65205 Wiesbaden

Wiesbaden, 27. November 2015

Herrn  
Felix Lustlos  
Musterstrasse 56

66322 Musterhausen

## Rechnung

**Betreff** : **Haftpflichtschaden**

Versicherungsschein-Nummer : unbekannt  
Schaden-Nummer : 234-31-15163188  
Schaden vom : 22.11.2015

Versicherung : Muster  
: Mittlerer Pfad 24  
: 704 Musterstadt

Versicherungsnehmer : Kurt Muster

Anspruchsteller : Felix Lustlos  
Amtliches Kennzeichen : F-FL 291  
Fahrzeugidentnummer : JMZKEN92800000042

Grundhonorar		€	640,00
EDV-Abrufgebühr		€	20,00
Nebenkosten/Porto/Telefon		€	15,00
Fahrtkosten pauschal		€	25,00
Fotos	19 Stck.	x €	2,00
		€	<u>38,00</u>
Zwischensumme ohne MwSt.		€	738,00
MwSt. 19,0 %		€	<u>140,22</u>
Rechnungsbetrag		€	<u><u>878,22</u></u>

Wenn nicht anders angegeben, entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum.  
Wir bitten um Überweisung des Rechnungsbetrages bis zum 10.12.2015.

Bankverbindung: Taunussparkasse Bad Homburg

BIC: HELADEF1TSK

IBAN: DE02 5125 0000 0000 9046 27

Steuer-Nummer: 4080401579

Gerichtstand: Amtsgericht Wiesbaden



Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

## Haftpflichtschadengutachten

Auftraggeber / Fahrzeughalter	: Felix Lustlos : Musterstrasse 56 : 66322 Musterhausen
Versicherung des Unfallgegners	: Muster : Mittlerer Pfad 24 : 704 Musterstadt
Telefon	: (0701) 1255-0
Versicherungsschein-Nummer	: unbekannt
Schaden-Nummer	: 234-31-15163188
Versicherungsnehmer bzw. Halter	: Kurt Muster : Langeweg 6 : 66297 Musterhausen
Kennzeichen des Versicherungsnehmers	: DA-FL 4455
Auftrag vom	: 23.11.2015
Ereignis vom / Ort	: 22.11.2015 / Darmstadt
Besichtigungsdatum / Ort	: 23.11.2015 / Wiesbaden-Schierstein
Besichtigung durch bei der Besichtigung anwesend	: Herrn Bauer : Auftraggeber

### Zusammenfassung

Reparaturkosten ohne Mehrwertsteuer	€	6.656,12
19,0 % MwSt. aus den Reparaturkosten	€	1.264,66
<b>Reparaturkosten incl. 19,0 % MwSt.</b>	<b>€</b>	<b>7.920,78</b>

<b>Wertminderung (steuerneutral)</b>	<b>€</b>	<b>450,00</b>
<b>Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)</b>	<b>€</b>	<b>65,00</b>
<b>Mietwagenklasse</b>		<b>08</b>

Restwert	: nicht ermittelt, da Reparatur durchgeführt wird
Wiederbeschaffungswert	: ausreichend
Reparaturdauer	: voraussichtlich 5-6 Arb.-Tg.
Reparaturwürdigkeit festgestellt am	: 23.11.2015 (wurde Herrn Lustlos mitgeteilt)
Fahrzeugzustand	: Fahrzeug ist nicht fahrfähig
Notreparatur	: nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich.
Art der Abrechnung	: Reparurrechnung wird eingereicht

Dieses Gutachten umfasst:	21	Seiten
	21	Fotos



Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

## Fahrzeugdaten

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen	: F-FL 291
Fahrzeugart	: Geländewagen
Aufbau	: GESCHLOSSEN
Fabrikat	: MAZDA [ I ] [36]
Typ und Ausführung	: CX-5 Sports-Line [04]
Anzahl der Türen	: 5
Katalysator bzw. Schadstoffklasse	: EU6
Motorart	: Diesel, 04 Zyl.-Reihenmotor
EDV-Abruf-Code (Schwacke)	: 40370606
KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ	: 7118/AGD
Fahrzeugidentnummer	: JMZKEN92800000042
Antriebsart	: Frontantrieb
Leistung in kW	: 129
Hubraum in ccm	: 2191
Plätze	: 5
Leergewicht in kg	: 1.703
Zul. Gesamtgewicht in kg	: 2.125
Reifendimension	:
Profiltiefe in mm	: VL 9,0 VR 9,0 HL 9,0 HR 9,0
Erstzulassung	: 28.08.2015
Letzte Zulassung	: 28.08.2015
Anzahl der Vorbesitzer	: 0
Nächste HU	: 08.2018
Allgemeinzustand	: neuwertig
Tachostand abgelesen	: 6.635 km
Tachostand geschätzt / angegeben	: 6.635 km / 0 km
Farbe	: Grau met.

### Serien-Ausstattung:

3-Punkt-Automatikgurte für Alle Sitzpl., ABS und Bremsassistent, Airbag (Seitenairbags) vorn, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Allradantrieb (Awd), Ausparkhilfe (Rcta), Aussenspiegel verst. (2) elek.beheizb., Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD), Bremsleuchte dritte, City-Notbremsassistent Scbs Vorwärts, City-Notbremsassistent Plus, Rückwärts S, Colorglas, Dachantenne in Wagenfarbe Lackiert, Dachheckspoiler, Diesel-Partikelfilter Pms, Dyna. Stabilitätskontrolle (DSC) + (TCs), Einparkhilfe vorne und hinten, Farb-Touchscreen mit Multi Commander, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Freisprecheinrichtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung Cx-5, Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn, Heck- und Seitenscheiben Abgedunkelt, Innenspiegel automatisch Abblendend, Isofix Kindersitzhalterung, Karakuri-Gepäckraumabdeckung, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen vorn höheneinstellbar, Kopfstützen hinten (3), Led-Rückleuchten, Lackierung: Uni, Lederlenkrad, Leichtmetallfelgen 19", Lenksäule Höhen und Längeneinstellbar, licht: Adapt. Voll Led lightsystem, lichtsensoren und Regensensor, Mobilitäts Kit, Kompressor und Dichtmitt., Motor Start/Stopp Knopf, Müdigkeitserkennung (Daa), Multi-Info-Display, Navigation: Mazda Sd-Navigationssystem, Nebelscheinwerfer Led, Parkbremse, elektronisch, Polster: Stoff, Radio: Mazda Audio-System 9 Lautsprecher, Radiozubehör: Bose-Centerpoint-Sound-Sys, Radiozubehör: Digitalradio-Tuner (Dab), Reifendruck-Kontrollsystem (Tpms), Rückfahrkamera, Schlüssellose Zugangs- und Startsystem, Servolenkung, Sitze: Karakuri-Sitze hinten, Sitzheizung:Fahrer und Beifahrer 3-Stuf., Spurhalteassistent-Aktiv mit Las, Spurhalteassistent-Aktiv mit Las, Tagfahrlicht: Led, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung mit Funk., I-Stop Stopp/Start-System

### Sonder-Ausstattung:



Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

### **Auftrag**

Gemäß Auftrag vom 23.11.2015 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

### **Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter**

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft.

Der Halter ist Erstbesitzer des Fahrzeuges.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

### **Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung**

Das Fahrzeug befand sich bei der Besichtigung im undemontierten Zustand, so dass auf Grund des Schadenumfanges ein Reparaturrisiko verbleibt.

Das Fahrzeug ist nicht fahrfähig. Die Auspuffanlage ist stark beschädigt

Eine Notreparatur ist nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich.

### **Besichtigungsbedingungen**


Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt. Das Fahrzeug konnte von seinem Standort nicht wegbewegt werden. Die Schadenfeststellung wird jedoch als noch ausreichend angesehen. Es verbleibt ein vernachlässigbares Reparaturrisiko.

### **Vorschäden / Altschäden**

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Bei der Besichtigung wurde ein nicht behobener Vorschaden festgestellt. Die linke Fahrzeugseite ist durch ein voran gegangenes Schadensereignis komplett beschädigt

### **Anstoßbereich / resultierende Anstoßrichtung**





Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

## **Schadenhergang/ Schadenumfang**

Nach Angaben des Fahrzeughalters fuhr der Unfallverursacher gegen das hier beschriebene, stehende Fahrzeug. Es kam zum Anstoß gegen den linken Heckbereich des Fahrzeugs

Hieraus ergibt sich folgender Reparaturweg:

Stoßfänger h, Deckel I Stoßf, Halter Stoßf I, Halter Stoßf i I, Träger Stoßf h, Bef-satz Stoßf h, Schraube Stoßf h, Mutter, Sensor h I Parkhilfe, Sensor h i I Parkh, Heckklappe, Dichtung Heckklappe, Schloss Heckklappe, Rep-satz Heckscheibe, Bef-satz Heckscheibe, Nebelschl-leuchte I, Stosstangenhorn h I, Seitenwand h I u, Bef-sa Verkl Heckkl, Clip Befestigung, Befestigungsklammern, Clip Befestigung, Auspuffrohr m, Hauptschalldämpfer, Auspuffgummi h I, Auspuffgummi I, Radnabe/radlager h I, Querlenker h I u beschädigt - erneuern.

Nach erfolgter Reparatur ist eine optische bzw. elektronische Vermessung mit Überprüfung und eventueller Korrektur der Achseinstellung(en) durchzuführen.

## **Instandsetzungshinweis**

Die ausgewiesenen AW-Arbeitswerte - einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile - entsprechen den Vorgaben der Hersteller, die angegebenen Ersatzteilpreise den unverbindlichen Empfehlungen der Hersteller. Falls ein Ersatzteilzuschlag erhoben wird, ist dessen Höhe in den Erläuterungen auf der letzten Seite der Reparaturkalkulation angegeben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden auf Grund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die Kalkulation umfasst die bei der Fahrzeugbesichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.

## **Kostenausweitung**

Werden nach der Demontage des Fahrzeugs oder nach Überprüfung weitere kausale Beschädigungen festgestellt, die eine Kostenausweitung oder eine Änderung des vorgeschlagenen Reparaturweges bedingen, wird um sofortige telefonische Benachrichtigung durch die Reparaturfirma gebeten. Das Fahrzeug wird in diesem Falle nachbesichtigt und eine ergänzende Stellungnahme abgegeben, bzw. nach Eingang der Reparaturkostenrechnung und nach Auftrag ein abschließender Rechnungsprüfungsbericht erstellt.



# SVB-BAUER

Kraftfahrzeug-Sachverständigen-Büro  
Frank Bauer

- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

R E P A R A T U R - A U F S T E L L U N G    N R    021130521B

AUFTRAGS-NUMMER : 021130521B  
ANNAHME DATUM : 23.11.2015

KUNDE : HERR  
: Lustlos  
: Felix  
: 66322 Musterhausen

FAHRZEUGDATEN  
FABRIKAT : MAZDA  
HAUPTTYP/UNTERTYP : CX-5 (KE) / SPORTS-LINE

AMTL KENNZEICHEN : F-FL 291

FAHRZEUG-IDENT-NR : JMZKEN9280000002

KILOMETERSTAND : 6635

BEMERKUNG : Das Fahrzeug wurde reimportiert.

---

## Z U S A M M E N F A S S U N G

GESAMTSUMME	A R B E I T S L O H N	EUR	2 062.50
GESAMTSUMME	N E B E N K O S T E N	EUR	30.00
GESAMTSUMME	L A C K I E R U N G	EUR	1 456.65
GESAMTSUMME	E R S A T Z T E I L E	EUR	3 091.97
GESAMTSUMME	E N T S O R G U N G	EUR	15.00
R E P A R A T U R K O S T E N    O H N E M W S T		EUR	6 656.12
M W S T 19.00 %		EUR	1 264.66
R E P A R A T U R K O S T E N    M I T M W S T		EUR	7 920.78

---

65205 WIESBADEN, 27.11.2015

SYSTEM AUDATEX

Blatt 5



# SVB-BAUER

Kraftfahrzeug-Sachverständigen-Büro  
Frank Bauer

- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

REPARATUR - AUFSTELLUNG NR 021130521B 27.11.2015

KUNDE	HERR	Lustlos	
	Felix	66322 Musterhausen	
AKTENZEICH	021130521B		
FABRIKAT	MAZDA	CX-5 (KE)	SPORTS-LINE
FZ-IDENT-NR	JMZKEN928000002	AMTL KZ F-FL 291	TYP-CODE 36 B6 04
AUSFUEHRUNG	AB 02.2015	VERGLASUNG GETOENT	A-SPIEGEL EL EINKLAP
	BOSE SOUNDSYSTEM	NAVIGATIONSSYSTEM	"HMI" COMMAND-ANLAGE
	SYSTEM BLUETOOTH	TOUCHSCREEN	HECKLEUCHTEN LED
	NEBELSCHEINW LED	ADAPTIV KURVENLICHT	LED-SCHEINWERFER
	NEBELSCHLUSSLEUCHTE	R-SITZ 3-SITZIG GET	SONNENBL BELEUCHTET
	NOTBREMSYSTEM	REGENSENSOR	I-STOP SYSTEM
	LEDERLENKRAD	KNAUF SCHALTH LEDER	INNENSP AUT ABLENDB
	RUECKFAHRKAMERA	SPURWECHSELASSISTENT	PARKBREMSE ELEKTR
	GLASSCHIEBEDACH ELEK	TAGFAHRLICHT LED	KLIMAAUTOMATIK
	KEYLESS ENTRY	AUSSTATTUNG LEDER	SITZE V HEIZBAR
	EINPARKHILFE V/H	2184CCM 110/129KW	6-GANG AUTOMATIK
	GESCHW-REGELANLAGE	REIFEN 225/55 R19..H	FELGE 7 J X 19 ALU
	ALLRADANTRIEB		

ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =125.00 EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDESETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB. - PREIS
S1201X-R-X	HECKKLAPPE ERSETZEN UMFASST: HECKKLAPPE, HECKLEUCHTEN I, HECKSCHEIBE UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN	30	375.00
S0206X-R-X	HECKKLAPPE EINSTELLEN STOSSFAENGER H ERSETZEN UMFASST: STOSSFAENGER UND ALLE NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN	7	87.50
KN	HECKBLECH ERSETZEN (STOSSFAENGER H UND HECKLEUCHTEN A AUSGEBAUT)	53	662.50
KN	UMFASST: TRAEGER H, VERKL HECKBLECH, UND DICHTUNG KOFFERDECKEL AUS-/EINBAUEN		
KN	ZUSATZARBEIT FUER RUECKFAHRKAMERA	8	100.00
T0318Z-R-X	BEIDE HECKLEUCHTEN A AUS-/EINBAUEN	3	37.50
S0610B-R-X	RADHAUSSCHALE H L AUS-/EINBAUEN	3	37.50
S0416B-R-X)	LUEFTUNGSGITTER H L AUS-/EINBAUEN	1	12.50
KN	AUSTAUSCH VERST SEITENWAND H L	8	100.00
S0604X-R-X	MOTORUNTERSCHUTZ AUS-/EINBAUEN	3	37.50
F0210X-R-X)	SCHALLDAEMPFER AUS-/EINBAUEN	1	12.50
KN	AUSPUFF LOESEN/BEFESTIGEN	3	37.50
F0702X-R-X)	KATALYSATOR AUS-/EINBAUEN	4	50.00
Q0105A-R-X)	LAUFRAD/RAEDER AB-ANMONT ERG-ARB	1	12.50
Q0105A-R-X)	SCHEIBENRAD H L AUS-/EINBAUEN	1	12.50
M0314B-R-X)	HINTERRADNABE LKS AUS-/EINBAUEN	4	50.00
KN	VORDERE QUERLENKER H L U AUS-/EINBAUEN	3	37.50
9853	F-SPEICHER NACH REP AUSLESEN	7*	87.50

SYSTEM AUDATEX

Blatt 6



# SVB-BAUER

Kraftfahrzeug-Sachverständigen-Büro  
Frank Bauer

- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

REPARATUR - AUFSTELLUNG NR 021130521B 27.11.2015

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =125.00 EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB. - PREIS
3991	LAENGSTRAEGER H L INSTANDSETZEN	15*	187.50
9081	HINTERACHSTRAEGER PRUEFEN	10*	125.00

## LACKIERUNG

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 130.00 EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB. - PREIS
3860	STOSSFAENGER H	NEUTEILLACK ST K1R	9	117.00
LE 2661	SENSOR H L PARKHILFE	NEUTEILLACK ST K1	3	39.00
LE 2663	SENSOR H I L PARKH	NEUTEILLACK ST K1	3	39.00
3790	HECKBLECH	NEUTEILLACK ST I	13	169.00
3520	HECKKLAPPE	NEUTEILLACK ST I	18	234.00
LE 4911	SEITENWAND H L U	NEUTEILLACK ST I	15	195.00
KN	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG		17	221.00
KN	ZEITZUSCHLAG KUNSTSTOFFTEILE-LACKIERUNG		5	65.00

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.11.2015 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2581		STOSSFAENGER H	+KDY35022XFBB	288.06
2585		DECKEL L STOSSF	KD5350EL1A	1.06
2617		HALTER STOSSF L	KD53502J1A	11.09
2619		HALTER STOSSF I L	KD5352B22A	6.80
2640		TRAEGER STOSSF H	KD5350260B	144.68
2650		BEF-SATZ STOSSF H	SIEHE EINZELTEILE	
2651	13	SCHRAUBE STOSSF H	L33X13209	43.06
2652	6	MUTTER	H26050841	19.46
2661		SENSOR H L PARKHILFE	+KD4767UC108	72.43
2663		SENSOR H I L PARKH	+KD4967UC1	67.13
2711		HECKBLECH	KDY37075ZB	232.20
2931		HECKKLAPPE	KD226202XC	402.50
2944		DICHTUNG HECKKLAPPE	KD5362761A	70.45
2977		SCHLOSS HECKKLAPPE	G33M62310A	167.26
3160		REP-SATZ HECKSCHEIBE	KNGKWI2	55.78
3163	3	BEF-SATZ HECKSCHEIBE	GJ6A50897	17.15
3403		NEBELSCHL-LEUCHTE L	KD5351660A	103.72
3683		STOSSTANGENHORN H L	KD5350350	39.30
4911		SEITENWAND H L U	KDY57141X	58.57
4921		BEF-SA VERKL HECKKL	SIEHE EINZELTEILE	
4925	9	CLIP BEFESTIGUNG	KD4568865	18.22
4926	5	BEFESTIGUNGSKLAMMERN	GJ2168885B02	9.09
4929	2	CLIP BEFESTIGUNG	J00164345	7.68
8826		AUSPUFFROHR M	SH0240600	318.15
8834		HAUPTSCHALLDAEMPFER	SH5840100	444.87

SYSTEM AUDATEX

Blatt 7



# SVB-BAUER

Kraftfahrzeug-Sachverständigen-Büro  
Frank Bauer

- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

REPARATUR - AUFSTELLUNG NR 021130521B 27.11.2015

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.11.2015 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
8845		AUSPUFFGUMMI H L	BP4740061A	14.20
8849		AUSPUFFGUMMI M L	BP4740061A	14.20
9181		RADNABE/RADLAGER H L	KD352615XB	267.97
9203		QUERLENKER H L U	KD3528350	95.82

ZUSAMMENFASSUNG	EUR	EUR
ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW = 1 STD GESAMT 165 AW X 125.00 EUR/STD	2 062.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN .....		2 062.50
NEBENKOSTEN UNTERBODENSCHUTZ INKL MATERIAL 10.00 HOHLRAUMKONSERVIERUNG INKL MATERIAL 20.00		30.00
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN .....		
LACKIERUNG ZEITBASIS 10 AW = 1 STD ARBEITSLOHN 83 AW X 130.00 EUR/STD 1 079.00 LACKIERMATERIAL 35.00 % 377.65	1 456.65	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL .....		1 456.65
ERSATZTEILE 2 990.90 KLEINERSATZTEILE ( 2.0%) 59.82 SCHWEMM-MATERIAL ( 2.0% VOM ARBEITSLOHN) 41.25		3 091.97
GESAMTSUMME ERSATZTEILE .....		
REPARATURKOSTEN OHNE ENTSORGUNG 6 641.12 ENTSORGUNG (PAUSCHAL) 15.00		6 641.12
GESAMTSUMME ENTSORGUNG .....		15.00
REPARATURKOSTEN OHNE MWST.....	6 656.12	
MWST 19.00 %		1 264.66
REPARATURKOSTEN MIT MWST.....	7 920.78	

## ERLÄUTERUNGEN:

UPE +15.00%  
+ = FARB-NR BESTIMMEN  
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR  
U/H-SCHUTZ IN ARBEIT ENTHALTEN  
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

\* = ANWENDERANGABEN  
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR  
MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR  
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH  
LIZENZ = APWAXBAU

SYSTEM AUDATEX

Blatt 8



Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

**Wertminderung (steuerneutral)**

€ 450,00

Sämtliche beeinflussende Faktoren, wie notwendiger Reparaturumfang, Fahrzeugalter, Laufleistung, Allgemeinzustand und Veräußerungswert wurden berücksichtigt. Dieser Betrag ist der Mindererlös, der nach der Instandsetzung bei einer Veräußerung gegenüber einem vormals nicht beschädigten Fahrzeug durchschnittlich zu erwarten ist.

**Abzüge im Kfz.-Haftpflichtfall**

keine

Durch den in der Kalkulation ausgewiesenen Reparaturweg sind keine Abzüge für Werterhöhung gerechtfertigt.

**Wiederbeschaffungswert**

ausreichend

**Restwert**

nicht ermittelt

Auf die Ermittlung des Restwertes wurde aus Kostengründen verzichtet, da das Fahrzeug repariert wird bzw. mit der Reparatur bereits begonnen wurde.

Sollte der Restwert dennoch benötigt werden, ist der Gutachter zu verständigen. Die Restwertermittlung wird dann nachgereicht.

**Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)**

€ 65,00

Die Nutzungsausfallentschädigung entspricht der Einstufung für diesen Fahrzeugtyp und kann für den Zeitraum in Anspruch genommen werden, in dem das Fahrzeug nicht nutzbar war. Sie entfällt, wenn ein Mietwagen genutzt wird. Nach überwiegender Rechtsprechung werden Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, eine Klasse herabgestuft. (Quelle: SCHWACKE-Liste)

**Mietwagenklasse**

08

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt seiner Erstzulassung in die Klasse 08 eingestuft. (Quelle: SCHWACKE-Liste)

**Kfz-Haftpflicht-Reparaturfall**

Der Kostenvergleich Wiederbeschaffungswert / Reparaturkosten rechtfertigt aus technisch / wirtschaftlicher Sicht die Durchführung der Reparatur. Unverzöglicher Reparaturbeginn wurde empfohlen.

Nach vorliegender Information wünscht der Fahrzeughalter die Abrechnung auf Gutachtenbasis.

Die Reparaturkalkulation erfolgte mit den Stundensätzen der örtlichen Vertragswerkstatt.

Halter bzw. Reparaturfirma wurden informiert am :

23.11.2015

**Angemessene Reparaturdauer:**

5-6 Arb.-Tg.  
Blatt 9



- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

Wartezeiten durch Bestellfristen sowie bei der Durchführung von Fremdleistungen oder infolge Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

### Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Wiesbaden, 27. November 2015





- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

## Fotodokumentation




Bild 1: Diagonalansicht vorn links



Bild 2: Diagonalansicht vorn rechts



- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

## Fotodokumentation




Bild 3: Diagonalansicht hinten rechts



Bild 4: Diagonalansicht hinten links



- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

## Fotodokumentation



Bild 5: Das Kennzeichen mit HU Plakette



Bild 6: Der Tachostand



- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

## Fotodokumentation




Bild 7: Die Fahrgestellnummer



Bild 8: Übersichtsaufnahme Schadenbereich



- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

## Fotodokumentation



Bild 9: Vorschaden Seite links kompl.



Bild 10: Detailaufnahme deformierter Heckdeckel



- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

## Fotodokumentation



Bild 11: Übersichtsaufnahme Stossfänger hinten mit PDC Sensoren im Schadenbereich



Bild 12: Detailaufnahme deformierter Stossfänger hinten



- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

## Fotodokumentation



Bild 13: Detailaufnahme Nebelschlussleuchte und beschädigtes Auspuffendrohr




Bild 14: Detailaufnahme Defekte Stossfängerführung hinten links und gestauchtes Heckblech links



- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

## Fotodokumentation




Bild 15: Beschädigtes Heckblech im Anstossbereich




Bild 16: Detailaufnahme Heckblech links



- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

## Fotodokumentation



Bild 17: Detailaufnahme PDC Sensor im Schadenbereich




Bild 18: Detailaufnahme abgeknicktes Auspuffrohr



- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

## Fotodokumentation



Bild 19: Detailaufnahme deformierte Auspuffhalterung




Bild 20: Detailaufnahme deformierter Pralldämpfer und Rahmenlängsträger hinten links



- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 021130521B

27.11.2015

## Fotodokumentation



Bild 21: Fahrzeug wurde durch den Auffahrunfall ca.25cm verschoben